

## Plasma-Schneidanlage

**EWM**

**TIG 250 DC-P**

Beratung ▪ Ersatzteile ▪ Kundenservice



**Online-Shop**

[www.merkle-shop.de](http://www.merkle-shop.de)



**Produktkatalog**

[www.merkle-muenchen.de/Merkle\\_Produkt\\_Katalog](http://www.merkle-muenchen.de/Merkle_Produkt_Katalog)

### München

Anton-Böck-Straße 31  
81249 München  
Tel. (089) 89 77 17 - 0  
Fax (089) 89 77 17 - 99  
[info@merkle-muenchen.de](mailto:info@merkle-muenchen.de)  
[www.merkle-muenchen.de](http://www.merkle-muenchen.de)

### Landshut

Meisenstraße 11 a  
84030 Ergolding  
Tel. (08 71) 9 33 17 - 0  
Fax (08 71) 9 33 17 - 99  
[info@merkle-landshut.de](mailto:info@merkle-landshut.de)  
[www.merkle-landshut.de](http://www.merkle-landshut.de)

### Rosenheim

Weidestraße 5 a  
83024 Ro-Langenpfunzen  
Tel. (0 80 31) 28 54 - 0  
Fax (0 80 31) 28 54 - 99  
[info@merkle-rosenheim.de](mailto:info@merkle-rosenheim.de)  
[www.merkle-rosenheim.de](http://www.merkle-rosenheim.de)

Wilhelm Merkle  
Schweißtechnik GmbH  
Anton-Böck-Straße 31  
81249 München-Freiham

info@merkle-muenchen.de

**Fax 089 / 89 77 17 – 80**

Absender

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestellen wir wie folgt:

Menge	Bezeichnung	Sach-Nr.

Bitte rufen Sie mich an, ich habe Fragen.

Tel. \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_



Benjamin und Siegfried Awissus

Die Wilhelm Merkle Schweißtechnik GmbH wurde 1980 in München als Vertriebs- und Serviceneiederlassung der Merkle-Schweißmaschinenbau GmbH aus Kötz in Schwaben gegründet, um von München aus die nieder- und oberbayerischen Kunden optimal zu betreuen. Da wir sehr schnell gewachsen sind, wurde 1985 eine Niederlassung bei Landshut gegründet, 1988 kam dann Rosenheim dazu, wodurch dann die optimalen Bedingungen geschaffen waren, um die Handwerks- und Industriekunden in München, Landshut und Rosenheim bestens zu betreuen.

Heute haben wir Werksvertretungen in der Tschechischen Republik, in Rumänien, in Serbien, in Kroatien und in Südtirol. Dadurch sind wir nun einer der größten schweißtechnischen Händler Bayerns. Durch den Umzug in unser eigenes Gebäude 2008 nach München-Freiham wurde unsere Expansion vorläufig abgeschlossen.

Unser Ziel war von Anfang an eine gesunde Mischung aus traditionellen Werten und innovativen Visionen, die uns dabei helfen, unsere Marktposition auch langfristig zu halten und weiter auszubauen. Wir verstehen uns als Problemlöser in allen Fragen rund um das Thema Schweißen und Schneiden. Es ist egal, ob es um ein spezielles schweißtechnisches Problem geht, ob Sie innerhalb von Stunden ein Mietgerät benötigen oder ob es um eine Express-Lieferung nach Bozen geht: Wir sind für Sie da und bieten entsprechende Lösungen an. Deshalb gehören Merkle, Innovation und Problemlösungen genauso unzertrennlich zusammen wie die ständige Weiterbildung und Schulung von Mitarbeitern und Kunden. Um dies auch für die Zukunft zu garantieren, bilden wir in unserem Unternehmen seit über 30 Jahren unseren Nachwuchs selbst aus.

Wir nehmen auch unsere soziale Verantwortung sehr ernst, indem wir seit 20 Jahren den Merkle-Cup sponsern, um Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Das Turnier auf Bundesliga-Ebene ist inzwischen das zweitgrößte Jugend-Fußballturnier Deutschlands.



München



Landshut



Rosenheim

Unsere Philosophie war von Anfang an, dass wir stets Maßnahmen treffen und nur solche Ziele vor Augen haben, die auch in Zukunft eine stabile wirtschaftliche Basis garantieren. Da sich viele Kunden Gedanken über eine langfristige Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten machen, versichern wir Ihnen, dass Merkle ein familiengeführtes Unternehmen ist und es auch bleiben wird, da auch die Nachfolge bereits gesichert ist. Wir können Ihnen garantieren, dass wir ein Team mit klaren und nachvollziehbaren Vorstellungen und Zielen sind, das sich seiner Verantwortung bewusst ist - heute *und* auch morgen, wodurch der Ausspruch "Einmal Merkle - immer Merkle" auch in kommenden Zeiten noch Gültigkeit und Bestand haben wird, denn Zukunft braucht Herkunft. Tradition und Zukunft sind kein Widerspruch, sie ergänzen sich.

In diesem Sinne hoffen wir weiterhin auf Ihre Treue und Verbundenheit, bleiben Sie uns auch weiterhin gewogen.

*Siegfried Awissus*  
- Geschäftsführer -



## Lange Öffnungszeiten

Montag bis Freitag:

München	6:30-12:00 Uhr u. 13:00-18:00 Uhr
Landshut	7:00-12:00 Uhr u. 13:00-17:30 Uhr
Rosenheim	7:00-12:00 Uhr u. 13:00-17:30 Uhr
München auch Samstag von	8:00-12:00 Uhr



## Lieferservice

Auf Wunsch liefern wir die bestellte Ware auch direkt zu Ihnen nach Hause.



## Herstellervorteil

Schweißanlagen sowie erwerben Sie bei uns direkt vom Hersteller zu besten Konditionen.



## Getränke

Während Ihres Besuches steht Ihnen eine Auswahl an Getränken kostenlos zur Verfügung.



## Parkplatz

Nutzen Sie den kostenlosen Parkplatz direkt vor der Tür.



## Online-Shop

Hier können Sie nicht nur eine Vielzahl unserer Produkte rund um die Uhr bestellen, sondern auch eine Vielzahl von Infos abrufen.

[www.merkle-shop.de](http://www.merkle-shop.de)



## 24 Stunden Notdienst

Wir sind zu jeder Tages- und Nachtzeit gegen einen geringen Aufschlag für Sie da.  
Tel. (089) 89 77 17 - 0



## Schweißkurse

Wir bieten MIG/MAG-, WIG- und Elektroden-Schweißkurse für Einsteigerm, Hobbybastler und auch für absolute Profis an. Nähere Infos, wie Termine und freie Plätze, finden Sie unter [www.schweisskurse-merkle.de](http://www.schweisskurse-merkle.de)



## Gebrauchtanlagen

Suchen Sie eine besonders günstige Gebrauchtanlage? Eine große Auswahl verschiedenster Modelle finden Sie unter [www.gebrauchte-schweissgeraete.de](http://www.gebrauchte-schweissgeraete.de)



## Mietanlagen

Wir vermieten so gut wie jede Schweiß- und Schneidanlage. Eine Übersicht aller Anlagen und Preise finden Sie unter [www.schweissgeraete-mieten.de](http://www.schweissgeraete-mieten.de)



## Reparaturen

Wir reparieren defekte Anlagen aller Fabrikate und führen auch die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach EN/IEC 60 974-4 durch, entweder in unserer Werkstatt oder auch in Ihrem Betrieb. Außerdem kümmern wir uns um die jährlich vorgeschriebene Kalibrierung nach EN 1090.



## Vorfürungen

Sie können jedes Gerät ausgiebig testen, entweder in unserem Vorführraum oder bei Ihnen zu Hause. Unser kompetentes Fachpersonal berät Sie gern und hilft Ihnen bei allen Fragen.



## Finanzierung

Alle unsere Anlagen können Sie bei uns einfach und unkompliziert direkt finanzieren.



## Social Media

Besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und entdecken Sie aktuelle News, Fotos, Events und vieles mehr.

Für die folgenden Schweißkurse gibt es absolut keine Voraussetzungen, deshalb kann sie wirklich jeder belegen, der Interesse am Thema Schweißen hat und am Ende eines Kurses einfache Teile zur Verwendung im Privatbereich herstellen möchte. Auch das Alter spielt dabei keine Rolle. Diese Einsteiger-Schweißkurse berechtigen nicht dazu, Schweißarbeiten auszuführen, für die eine Prüfung notwendig ist. Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat nur bestätigt, es wird also kein Prüfzeugnis ausgestellt. Ihre persönliche Schutzausrüstung bitte mitbringen, falls nicht vorhanden, wird diese von uns vor Ort zur Verfügung gestellt. Die maximale Teilnehmerzahl ist bei allen Kursen auf 8 Personen begrenzt.

## MAG-Schweißkurs

## WIG-Schweißkurs

## E-Schweißkurs

## Autogen-Schweißkurs

**Termine** Freitag oder Samstag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, also ca. 8 Stunden  
**Umfang** Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe

## WIG-Alu-Aufbau-Schweißkurs

Voraussetzung ist die Teilnahme an einem WIG-Einsteiger-Schweißkurs bei uns.

**Besonders eingegangen wird bei diesem Kurs auf folgende Punkte:**

- Einblicke in die Aluminiumarten
- Praktische Übungen an Kehl- und Stumpfnähten

**Termine** Freitag oder Samstag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, also ca. 8 Stunden  
**Umfang** Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe

## TÜV-zertifizierter Wochen-Schweißkurs

Der Grundkurs dauert 1 Woche, wobei die Dauer maßgeblich vom Können und der Fähigkeit des Teilnehmers bestimmt ist, d.h., dass die Prüfung ggf. wiederholt werden muss. Auch hier sind keinerlei Voraussetzungen nötig, handwerkliche Fähigkeiten sind selbstverständlich eindeutig von Vorteil. Dieser Kurs wird durch eine bestandene Prüfung nachgewiesen und berechtigt zum Schweißen von abnahmepflichtigen Bauteilen im geregelten Bereich. Außerdem ist dieser Kurs mit bestandener Prüfung Voraussetzung für Arbeiten nach EN ISO 1090, die gängigsten Schweißnähte sind Kehl- und Stumpfnäht.

Angeboten wird dieser Kurs für das MAG- und WIG-Schweißverfahren.

**Termine** Montag - Freitag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, insgesamt 5 Werktage  
**Umfang** Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe, TÜV-Prüfung

### IHR VORTEIL

Wenn Sie spätestens 2 Monate nach einem absolvierten Schweißkurs eine Neu- oder Gebrauchtanlage mit einem Rechnungsbetrag von mindestens 1.250,- Euro direkt bei uns in München, Landshut oder Rosenheim kaufen, erhalten Sie einen Nachlass in Höhe von 25 % auf den Schweißkurspreis, jedoch nur pro Anlage für eine Person und nur wenn der Schweißkurs in München absolviert wurde.

Sie können sich den Nachlass von 25 % auch dadurch sichern, indem Sie den Schweißkurs sofort beim Kauf einer Neu- oder Gebrauchtanlage buchen.

Hiervon ausgenommen sind die Wochen-Schweißkurse mit anschließender TÜV-Prüfung.

## DVD „Grundlagen des MIG/MAG-Schweißens“

Mit dieser DVD kann der Anfänger die wichtigsten Techniken erlernen und der fortgeschrittene Schweißer in der Werkstatt seine Kenntnisse um den ein oder anderen Kniff erweitern. Schweißprofis entwickelten außerdem Übungen, mit denen Fehler analysiert und eliminiert werden können. Anhand von detaillierten Fehleranalysen und der eingehenden Erklärung, welches Ergebnis auf Grund welcher Ausgangssituation entsteht, ist die Kunst des Schweißens verständlich und nachvollziehbar von Experten aufbereitet worden.

### Beantwortung häufiger Fragen, wie:

- „Worauf ist zu achten, wenn man eine Kehlnaht oder eine Steignaht schweißt?“
- „Wie tief dringen die einzelnen Schweißtechniken ins Metall ein?“

### Grundlegende Themen, wie:

- die richtige Brenner-Haltung
- Ermittlung der richtigen Einstellungen
- Erklärung der Nahtformen

Sach-Nummer

n672.1.0000



Eine Kooperation mit  
[www.oldtimer-tv.com](http://www.oldtimer-tv.com)

Der Autor M. Briër ist seit vielen Jahren Schweißexperte, diplomierter WIG- und MIG/MAG-Schweißer sowie Schweißlehrer.

## Buch - Schritt für Schritt MIG/MAG-Schweißen

Dieses Buch ist ein praktisches Handbuch mit vielen bebilderten Schritt für Schritt Beispielen, wertvollen Informationen und unverzichtbaren Praxistipps. Das Buch beschäftigt sich mit den grundlegenden Themen, wie beispielsweise der Ermittlung der richtigen Einstellungen, der richtigen Brennerhaltung, den einzelnen Schweißnahtformen und dem Dünnschweißschweißen.

n67000664



## Buch - Schritt für Schritt WIG-Schweißen

Dieses Buch ist ein praxisorientiertes Buch und hilft Ihnen, den WIG Schweißprozess in den Griff zu bekommen. WIG Schweißen wird von Profis ebenso wie von Hobbyschweißern eingesetzt, um Stahl, Edelstahl und Aluminium zu schweißen. In diesem WIG Lehrbuch finden Sie zahlreiche Informationen, praktische Tipps und über 200 Fotos zum vielseitigsten Schweißprozess der heutigen Zeit.

n67000665



<b>Alle Schweißgeräte sind wahlweise</b>	<b>mit Dezentralanschluß</b>	<b>mit Zentralanschluß</b>
<b>Inverter TIG 250 DC</b> 3 x 400V, fahrbar, wassergekühlt, <b>S</b> serienmäßig	90.0019.XX	90.0019.XX
<b>Inverter TIG 300 DC</b> 3 x 400V, fahrbar, wassergekühlt, <b>S</b> serienmäßig	90.0032.XX	90.0032.XX
<b>Inverter TIG 350 DC</b> 3 x 400V, fahrbar, wassergekühlt, <b>S</b> serienmäßig	90.0020.XX	90.0020.XX
<b>Inverter TIG 450 DC</b> 3 x 400V, fahrbar, wassergekühlt, <b>S</b> serienmäßig	90.0021.XX	90.0021.XX
<b>Inverter TIG 250 DC-P</b> 3 x 400V, fahrbar, wassergekühlt, mit Plasma- und Hilfslichtbogenmodul, <b>S</b> serienmäßig	90.6001.XX für Hilfslichtbogen- brenner AMW 250	-
<b>Inverter TIG 350 DC-P</b> 3 x 400V, fahrbar, wassergekühlt, mit Plasma- und Hilfslichtbogenmodul, <b>S</b> serienmäßig	90.6002.XX für Hilfslichtbogen- brenner AMW 250	-
<b>Inverter TIG 450 DC-P</b> 3 x 400V, fahrbar, wassergekühlt, mit Plasma- und Hilfslichtbogenmodul, <b>S</b> serienmäßig	90.6003.XX für Hilfslichtbogen- brenner AMW 250	-

#### Optionen:

- von 3 x 400V abweichende Anschlußspannungen auf Anfrage
- Adapter für vom Standard abweichende Brenner auf Anfrage
- Doppelflaschenaufnahme auf Anfrage
- einstellbares Arcforcing auf Anfrage

# Zu Ihrer Sicherheit:

---

Außerachtlassung nachfolgender Sicherheitsmaßnahmen kann lebensgefährlich sein!

## Unfallverhütungsvorschriften beachten!


- Vor Schweißarbeiten vorgeschriebene trockene Schutzkleidung wie z.B. Handschuhe anziehen.
- Mit Schutzschirm Augen und Gesicht schützen.



## Elektrischer Schock

kann lebensgefährlich sein!

- Gerät darf nur an vorschriftsmäßig geerdeten Steckdosen angeschlossen werden.
- Nur mit intakter Anschlußleitung mit Schutzleiter und Schutzstecker betreiben.
- Ein unsachgemäß reparierter Stecker oder beschädigte Isolierung des Netzkabels kann Stromschläge verursachen.
- Öffnen des Gerätes nur durch autorisiertes Fachpersonal erlaubt.
- Vor Öffnen Netzstecker ziehen. Ausschalten genügt nicht. 2 Minuten warten, bis Kondensatoren entladen sind.

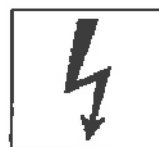

Auch bei Berühren niedriger Spannungen kann man erschrecken und in der Folge verunglücken, deshalb:

- Vor Absturz, z.B. von einem Podest oder Gerüst, sichern.
- Beim Schweißen Massezange, Brenner und Werkstück sachgemäß handhaben, nicht zweckentfremden. Stromführende Teile nicht mit der nackten Haut berühren.
- Elektrodenwechsel nur mit trockenen Handschuhen.
- Keine Brenner - oder Massekabel mit beschädigter Isolierung verwenden.



## Rauch und Gase können zu Atemnot führen und vergiften!

- Rauch und Gase nicht einatmen.
- Für ausreichende Frischluft sorgen.
- Dämpfe von Lösungsmitteln vom Strahlungsbereich des Lichtbogens fernhalten. Dämpfe von chloriertem Kohlenwasserstoff können sich durch ultraviolette Strahlung in giftiges Phosgen umwandeln.



## **Werkstück, umherfliegende Funken und Tropfen sind heiß!**



- Kinder und Tiere weit vom Arbeitsbereich fernhalten. Deren Verhalten ist nicht berechenbar.
- Behälter mit brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten aus dem Arbeitsbereich entfernen. Es besteht Brand - und Explosionsgefahr.
- Keine explosiven Flüssigkeiten, Stäube oder Gase durch das Schweißen oder Schneiden erhitzen. Explosionsgefahr besteht auch, wenn scheinbar harmlose Stoffe in geschlossenen Behältern einen Überdruck aufbauen können, wenn sie erhitzt werden.

## **Lärm der 70 dBA überschreitet kann dauerhafte Schädigung des Gehörs verursachen!**



- Geeigneten Ohrenschützer oder -stöpsel tragen.
- Achten Sie darauf, daß andere Personen, die sich im Arbeitsbereich aufhalten, nicht von dem Lärm belästigt werden.

## **Gasflasche sichern!**



- Schutzgasflasche in die dafür vorgesehenen Aufnahmen stellen und mit Sicherungsketten sichern.
- Vorsicht im Umgang mit Gasflaschen; nicht werfen, nicht erhitzen, gegen Umfallen sichern! Bei Krantransport die Gasflasche vom Schweißgerät abnehmen.

## **Störungen durch elektrische und elektromagnetische Felder**

**sind durch die Hochspannungsimpulse des Zündgerätes möglich**

- Herzschrittmacher können in der Funktion beeinträchtigt werden, bei Aufenthalt in der Nähe des Schweißgerätes.
- Fehlfunktionen von elektronischen Anlagen (z.B. EDV) in Nachbarschaft des Schweißplatzes sind möglich!


## **Reparatur und Modifikationen nur durch autorisiertes und geschultes Fachpersonal!**

## **Garantie erlischt bei unbefugten Eingriffen!**

**Unsere Bedienungsanleitung**

führt Sie in den sicheren Umgang mit dem Gerät ein.

Deshalb gut lesen und erst verstehen, dann arbeiten.

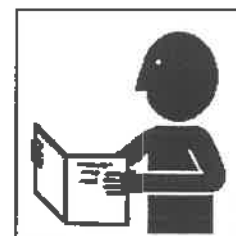

# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>1.</b>	<b>Zu diesen in Invertertechnik hergestellten Geräten</b> .....	<b>7</b>
1.1	Vorteile Invertertechnologie .....	7
1.2	Vorteile Plasma- /Hilbo-Schweißverfahren ( <i>nur -P Geräte</i> ).....	7
1.3	Allgemein .....	8
1.4	Anwendungsbereich .....	10
1.4.1	<i>inverter TIG 250 - 450 DC</i> .....	10
1.4.2	<i>inverter TIG 250 - 450 DC-P</i> .....	10
1.5	Schweiß-Verfahrenserklärung .....	11
1.5.1	WIG-Schweißen.....	11
1.5.2	WIG-Hilfslichtbogen-Schweißen ( <i>nur -P Geräte</i> ).....	11
1.5.3	Plasma-Schweißen ( <i>nur -P Geräte</i> ).....	11
<b>2.</b>	<b>Transport und Aufstellen</b> .....	<b>11</b>
<b>3.</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>13</b>
3.1	<i>inverter TIG 250 - 450 DC</i> .....	13
3.2	<i>inverter TIG 250 - 450 DC - P</i> .....	14
<b>4.</b>	<b>Bedienungselemente</b> .....	<b>16</b>
4.1	Frontseite <i>inverter TIG 250 - 450 DC - P</i> .....	17
4.2	Rückseite <i>inverter TIG 250 - 450 DC - P</i> .....	18
<b>5.</b>	<b>Funktionsbeschreibung Bedienungselemente (Logiksteuerung)</b> .....	<b>20</b>
5.1	Funktionsablauf bei 2 Takt - Betrieb ohne UP / DOWN - SLOPE .....	24
5.2	Funktionsablauf bei 2 Takt - Betrieb mit UP / DOWN - SLOPE .....	25
5.3	Funktionsablauf bei 4 Takt - Betrieb mit UP / DOWN - SLOPE .....	26
5.4	Funktionsablauf Plasma- / Hilbo - Schweißen ( <i>nur P-Geräte</i> ).....	28
5.4.1	Plasma- / Hilfslichtbogen einschalten .....	28
5.4.2	Plasma- / Hilfslichtbogen ausschalten .....	28
5.5	Stabelektrode - Schweißen .....	29
5.6	Fernsteller.....	30
5.7	Automatenschnittstelle .....	32

	Seite
<b>6. Inbetriebnahme</b> .....	33
6.1 Allgemeine Inbetriebnahme .....	33
6.2 Netzanschluß.....	33
6.3 Kühlmittel.....	33
6.3.1 Kühlmittel <b>P - Geräte</b> .....	34
6.4 Werkstückleitung .....	34
6.5 Elektrodenanschluß (Stabelektrode - Schweißen) .....	34
6.6 Allgemeine Informationen zum WIG - Schweißbrenner - Anschluß .....	35
6.6.1 WIG - Schweißbrenner - Anschluß.....	36
6.6.2 WIG - Hilibo - Schweißbrenner .....	37
6.6.3 Plasma - Schweißbrenner .....	37
6.7 Gasversorgung.....	37
6.7.1 Schutzgasanschluß .....	37
6.7.2 Plasma- / Hilibogasanschluß <b>P - Geräte</b> .....	38
6.7.3 Stromloser Test und Einstellen der Schutzgasmenge.....	38
6.7.4 Einstellen der Plasma- / Hilibogasmenge <b>P - Geräte</b> .....	38
6.8 Plasma- / Hilibo Strom- Einstellung / Anpassung <b>P - Geräte</b> .....	39
<b>7. Wartung und Pflege</b> .....	40
<b>8. Betriebsstörungen, Ursachen und Abhilfen</b> .....	41
8.1 Checkliste für den Kunden .....	41
8.2 Zusätzliche Hinweise für den Kundendienst.....	42
8.3 Allgemeine Fehler.....	44
8.4 LED 2 Fehler- und Betriebsmeldung der Steuerung TR-DC 2 .....	44
8.5 Funktionsbeschreibung Sicherungsplatine WK3 .....	46
<b>9. Ersatzteilliste <i>inverter</i> TIG 250 - 450 DC</b> .....	48
9.1 Plasma- / Hiliboaufsatz <b>P-Geräte</b> .....	56
<b>10. Zubehör</b> .....	58
<b>11. Betriebsanleitung für den eingebauten HF - Impulsgenerator</b> <b>HF-DC 1/42 und ZGP 1/8.0-42</b> .....	59
<b>12. Schaltpläne</b> .....	60
Anschlußpläne <i>inverter</i> TIG 250 DC und <i>inverter</i> TIG 300 DC .....	60
Anschlußpläne <i>inverter</i> TIG 350 DC und <i>inverter</i> TIG 450 DC .....	61
Anschlußpläne <i>inverter</i> TIG 250 DC-P .....	62
Anschlußpläne <i>inverter</i> TIG 350 DC-P und <i>inverter</i> TIG 450 DC-P .....	64
Anschlußpläne Fernsteller.....	66

# 1. Zu diesem in Invertechnik hergestellten Geräten

## Gratulation!

Sie haben ein modernes und leistungsfähiges Schweißgerät in Invertertechnik gekauft. Es arbeitet nicht wie herkömmliche Schweißstromquellen mit 50 Hz, sondern mit einer 25kHz primärgetakteten Transistorstromquelle.

## 1.1 Vorteile Invertertechnologie:

- Geringer Kraftaufwand beim Arbeitsplatzwechsel, da Geräteabmessung und - Gewicht erheblich reduziert sind.
- Niedriger Stromverbrauch und kleine Netz-Anschlußwerte durch hohen Wirkungsgrad (kleine Verluste).
- Sparen aufwendiger Kompensationsanlagen durch hohen  $\cos \phi$  und entsprechend kleiner Blindstromaufnahme aus dem Netz.
- Funktionssicherheit durch robusten Aufbau, Hochintegration der verwendeten Elektronik.
- Hohe Betriebssicherheit durch Thermowächter im Leistungteil.
- Eine hohe Regeldynamik für den Schweißprozeß. Deshalb ausgezeichnete Schweiß- und Zündergebnisse und absolute Reproduzierbarkeit aller Schweißparameter.
- Schweißergebnisse unabhängig von Netzspannungsschwankungen.
- Servicefreundliche Konstruktion durch den Einsatz moderner, modularer Technologie.

## 1.2 Vorteile Gerät mit Plasma- /und Hilfslichtbogen-Modul (nur P-Geräte):

- Plasma- und WIG-Hilfslichtbogen-Schweißen mit einem Gerät.
- Plasma- und Hilfslichtbogen  
Ein-/Ausschaltbar und  
von 3A - 15A stufenlos regelbar.